



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель заземления винтовых полугерметичных компрессоров

Уважаемые господа,

Информируем Вас, что на некоторых винтовых полугерметичных компрессорах моделей HS64-85, CS75-95 (кроме CS95103/113) наконечники кабеля заземления между корпусом компрессора и крышкой клеммной коробки могут быть обжаты не надлежащим образом.




Это касается компрессоров с серийными номерами, начиная от 1080700001 (июль 2011).

В июле 2011 года партия кабелей заземления была поставлена нашим поставщиком в двух модификациях:

- Одинарная клипса наконечника (фото № 1)
- Двойная клипса наконечника (фото № 2)

В качестве меры предосторожности, кабель № 1 нужно заменить кабелем № 2.

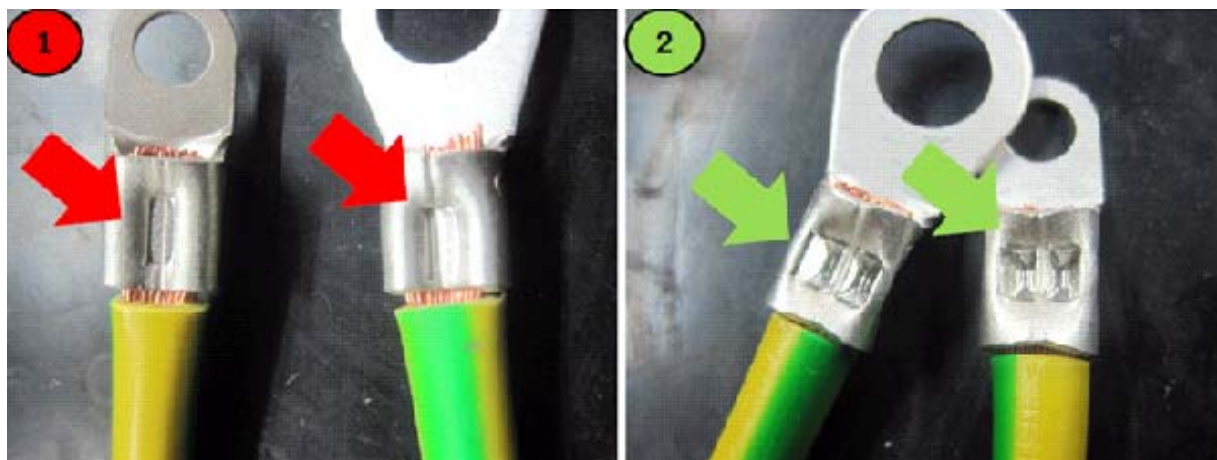

Внимание: не обязательно это касается всех компрессоров, произведенных начиная с июля 2011. Замена кабеля необходима только в случае № 1.

Тем не менее, если у Вас компрессор с серийным номером выше 1080700001, следует самостоятельно проверить вид кабельного соединения для принятия решения о возможной замене.

С 16 января 2012 все компрессоры производятся с правильным кабельным соединением, вариант № 2.

Кабели с правильно обжатыми наконечниками Вы сможете получить у официального партнера компании BITZER в России, поставившего Вам соответствующий компрессор, после выяснения общего количества подлежащих замене кабелей и доставки их в Россию.

Приносим свои глубокие извинения за вызванные неудобства.

NB: Замененные кабели просим вернуть в БИТЦЕР СНГ ООО с указанием серийного номера компрессора.

БИТЦЕР СНГ ООО

01 февраля 2012